


**CHINO**

放射温度計  
IR-TAP  
取扱説明書  
(保証書付)

このたびは 放射温度計 IR - TAP をお買い上げ  
いただき まことにありがとうございます。

本器を正しく安全にお使いいただくためにご使用  
になる前に本書をよくお読み下さい。

お読みになった後は 必ず保管して下さい。

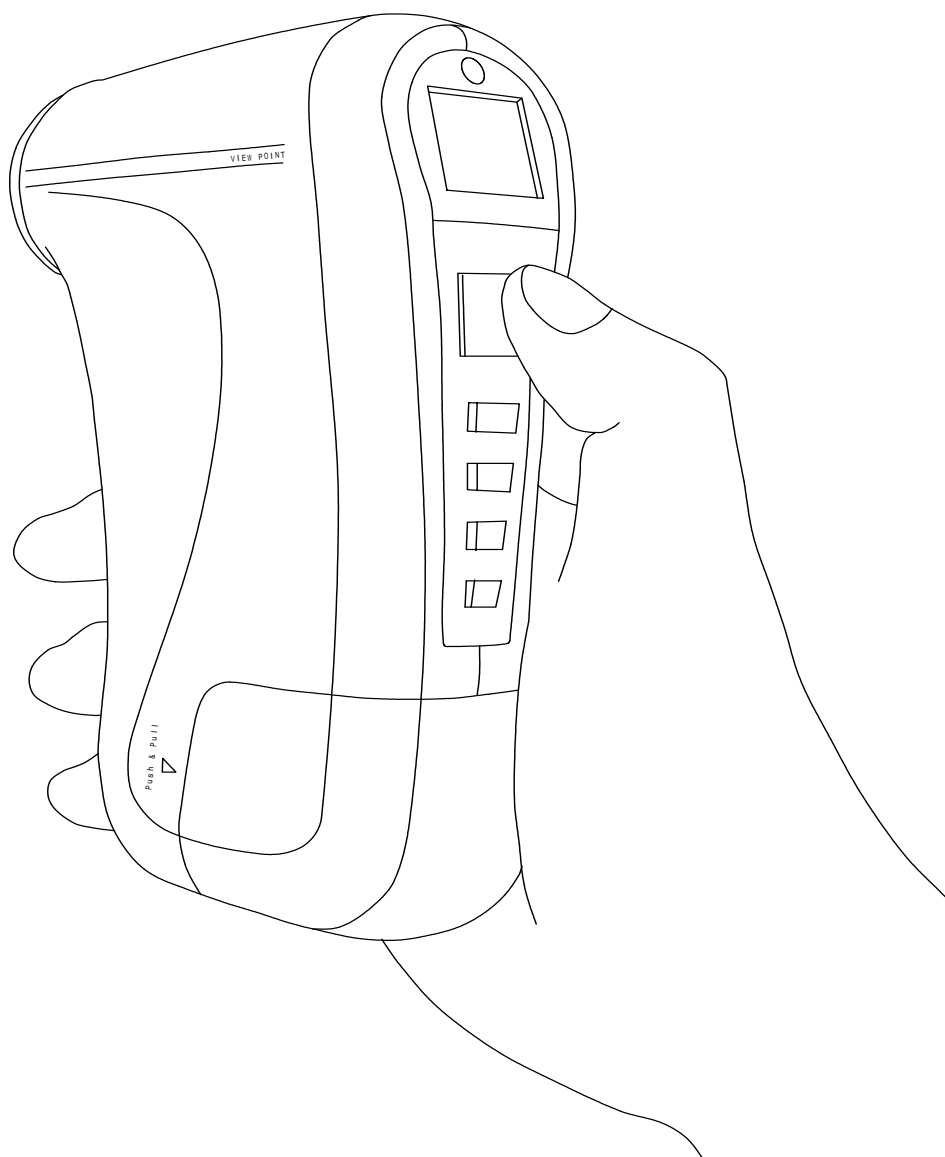

# 安全上のご注意

ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。



## 警告

この表示の欄は『誤った取扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合』を示しています。



## 注意

この表示の欄は『誤った取扱いをすると障害を負う可能性または物的障害の発生が想定される場合』を示しています。

## 注記

操作時において注意すべき点について示しております。

本器は下記 EMC 指令および電磁両立性・共通イミュニティ規格のもとで CE マーク宣言を行っております

89 / 336 / EEC , 92 / 31 / EEC 及び 93 / 68EEC 修正案

EN55022 クラス B ( 1998 ) / EN50082 - 1(1997)



## 警告

本体は幼児の手の届かない所において下さい。



## 注意

本体の破損したものは使用しないで下さい。事故や故障の原因になります。分解、修理、改造を行わないで下さい。故障の原因になります。本体を落したり激しい衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。本器は放射率設定が任意に選択できます。測定対象物の放射率と異なりますと誤差を生じます。急激な周囲温度変化を受けると、測定値に誤差が生じます。しばらく時間を経過させて、本器の温度が安定してから測定して下さい。

本体は水等につけたり、かけたりしないで下さい。故障の原因になります。硬いもので素子<sup>ト</sup>に触れたり、押ししたりしないで下さい。故障の原因になります。テレビや電子レンジ、無線機など強い静電気、電磁波を発生するものに近づけないで下さい。誤動作や故障の原因になります。長期間使用しない場合や保管する場合は電池を本器から外して保管下さい。測定が終了したら測定<sup>ト</sup>内にほこり、異物が入るのを避けるため必ず先端にキャップを取り付けて下さい。

# もくじ

ご使用前に	各部の名称とはたらき	1 ページ
	電池の装てん、交換	4
	日付と時刻の設定	5

基本的な使い方	はかってみよう	7 ページ
	距離と測定径	8
	データのメモリ	9
	グループ変更	11


設定機能詳細	ファンクションモードへの入り方	12 ページ
	放射率設定	13
	警報設定	14
	演算確認	15
	メモリデータの消去	16
	オプション	17

放射温度計について	放射温度計とは	19 ページ
	放射率とは	20


こんなときは	お手入れ	21 ページ
	故障と思った時	22
	仕様	23

# 各部の名称とはたらき

## 本体正面

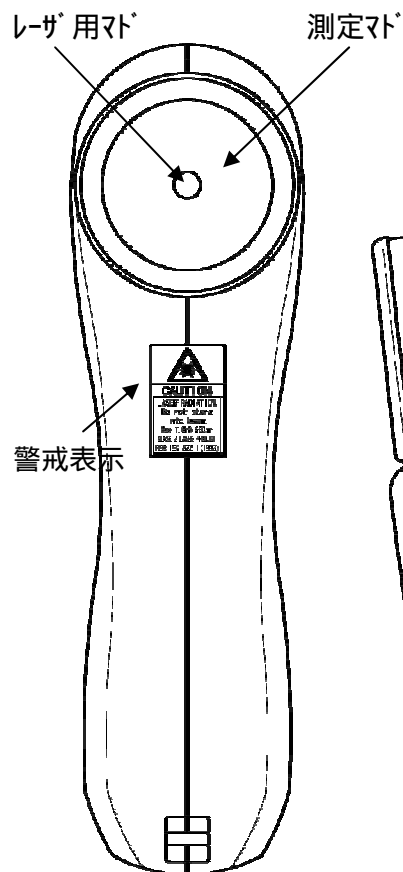

## 本体側面

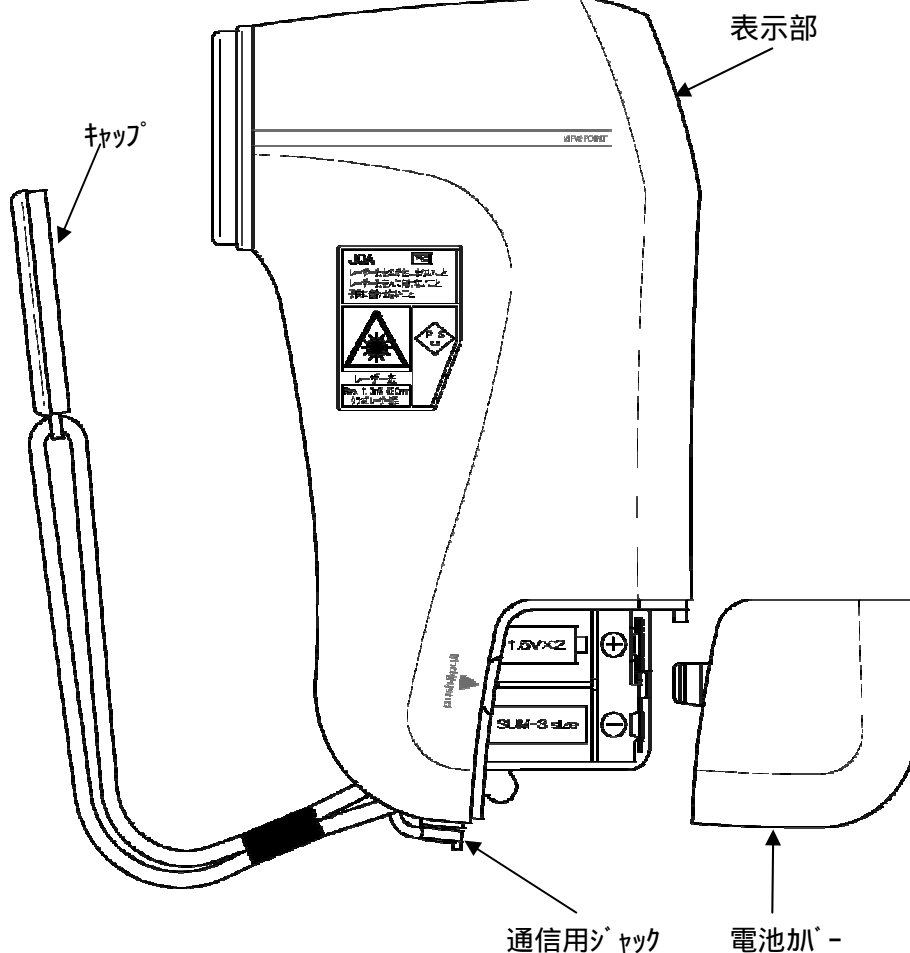

### 警告


本体が起動中はレザ用マトからレザ光が出力されますので  
のぞきこまないで下さい。

レザ光は MAX 1.0mW 650nm クラス2です。



# 各部の名称とはたらき

## 操作部

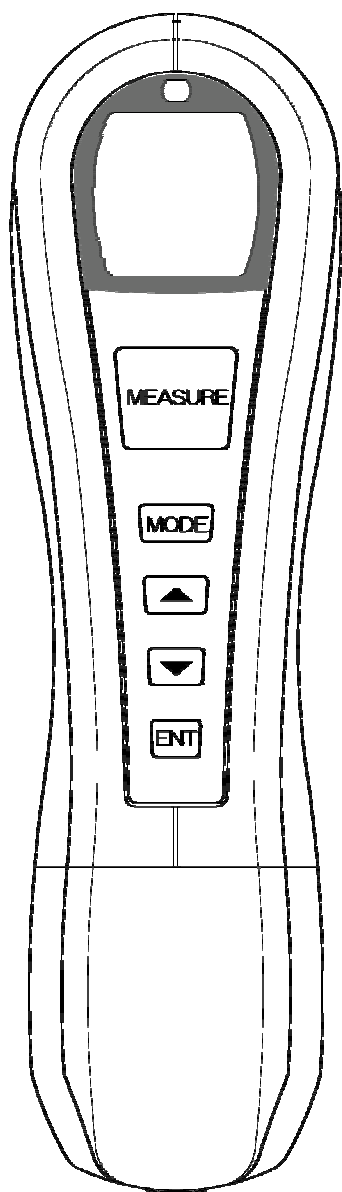

### MEAS キー

- ・電源を立上げます。
- ・MEAS キーを押している間測定を行います。離すと Hold 状態となります。

さらに

ファンクションモード、確認モードになっている時に  
基準画面に戻ることができます。

### MODE キー

- ・MODE キーを押している間 時刻表示を行います。
- ・ENT キーと合わせた操作でファンクションモードへ入ります。
- ・▲ ▼ キーと合わせた操作でメモリ確認を行います。

### ▲ ▼ キー


- ・▲ ▼ キーでグループ変更を行います。
- ・各種設定 日付・時刻 放射率 グループ変更 アラーム設定の数値の増減に使用します。

### ENT キー

- ・連続 1s 以上押すとメモリします。
- ・各種設定に使用します。

# 各部の名称とはたらき

## 表示部

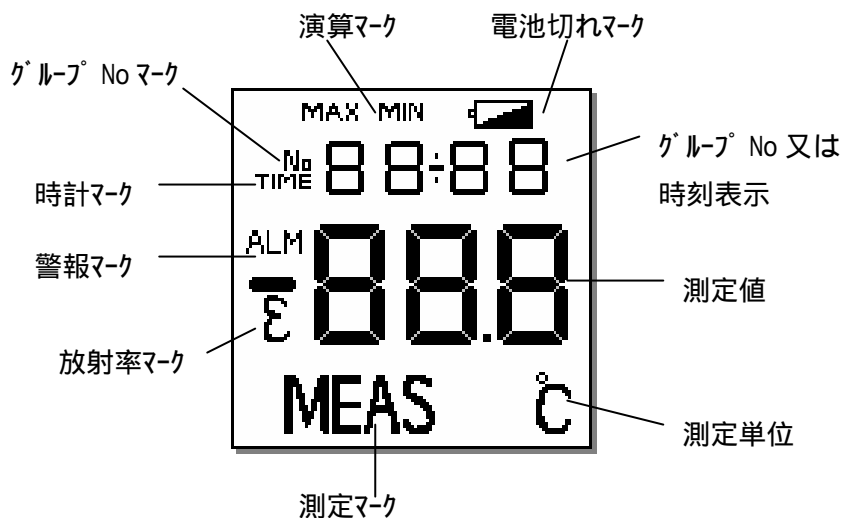

### グループ No マーク

このマーク点灯中 右の表示は  
グループ No です。

(例) No 02

### 演算マーク

最大値 MAX 点灯

最小値 MIN 点灯

最大差 MAX MIN 点灯


平均値 MAX MIN 点滅

### 時計マーク

このマーク点灯中 右の表示は時刻です。

(例) TIME 13:05

### 電池切れマーク

 マークが点滅したら電池  
を交換して下さい。

### 測定マーク

測定中に点灯します。

### グループ No 又は時刻表示

### 測定値

測定値を表示します。

測定温度範囲は ( - 40 ~ 500 ) です。

### 警報マーク

警報設定時に点灯します。

又警報発生時に点滅します。

### 測定単位

摂氏の単位を表示します。


### 放射率マーク

放射率の表示又は設定時に点灯します。

## 電池の装てん、交換

### 注意

納品時は、電池を取り付けておりません。添付している電池を取り付けて下さい。

 マークが点滅しましたら ただちに電池の交換を行って下さい  
又表示が出なくなった時も 電池寿命ですので交換して下さい。  
交換時は2本とも新しい電池に交換して下さい。

推奨交換用電池：単3 アルカリ乾電池

### 電池カバーを外す


電池カバー部の▶部付近を押し  
矢印の方向に引っ張ると外れます。

### 電池を交換する

新しい電池の極性を確かめて  
正しく挿入して下さい。  
(ケース底部に極性を表示しています)

### 電池カバーを付ける

電池カバーと本体に隙間のない  
ようしっかり合わせて下さい。

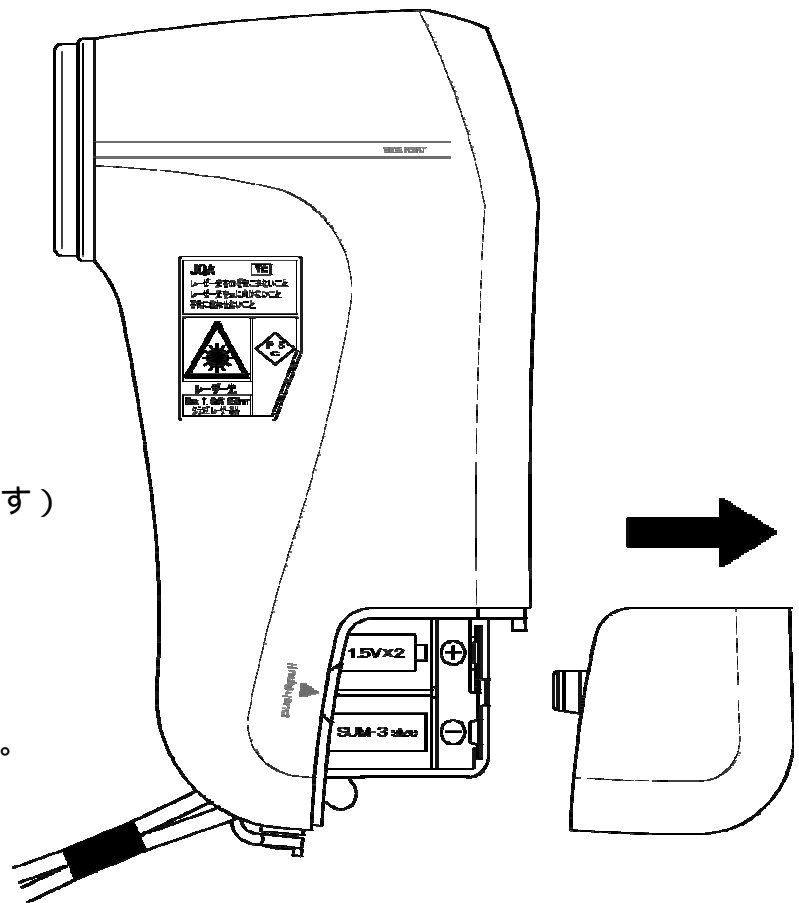

### 注意

電池交換しましたら 必ず時計の確認をして下さい。もし狂っていたなら再設定して下さい。(次のページを参照)



# 日付と時刻の設定

初めて使用する時 又は電池を交換した後に必要に応じて 日付と時刻の設定を行って下さい。

## 【操作手順】


### 電源立上げ

**MEAS** キーを押して電源を立上げます。

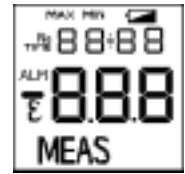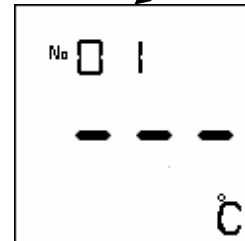



### ファンクションモードへ移行

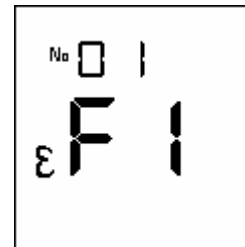**MODE** キーを押しながら **ENT** キーを押して下さい。





### 時計設定選択

 キーを 3 回押すと  
(  キーなら 4 回 )

F4 を表示します。

次に [ **MODE** ] キーを押して時計設定モードに入ります。

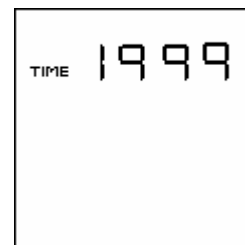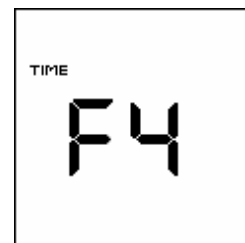

(時計設定モード画面)


ファンクションモード は各種設定を行う際に使う機能です。



# 日付と時刻の設定


## 詳細設定

時計設定モードでは **MODE** キーを押すたびに次のように切り替わります。

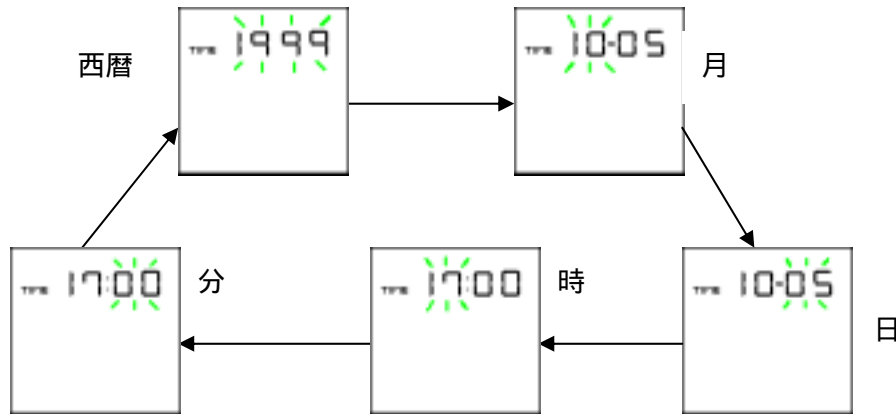

点滅している数字を ▲ ▼ キーで  
変更できます。

(例 : 日付け変更)

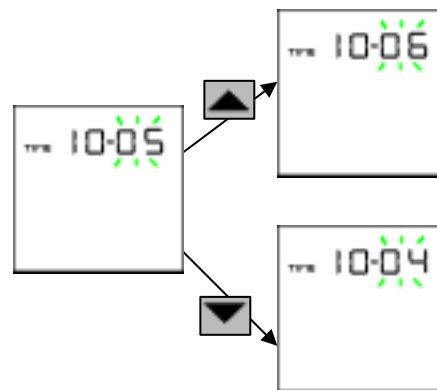

## 時計の設定を完了する

**ENT** キーを押すと時計の設定が完了  
します。

## 時計の確認

**MODE** キーを押すと時計の確認ができます。

### 注意

電池挿入直後は時計設定ができない場合があります、20秒ほど待って もう一度設定し直して下さい。(バックアップ電池の充電のためです)

時計は1週間で30秒ほどずれる可能性がありますので、ご使用前に時計を確認して下さい。

# はかってみよう




## 警告

本器はレーザーを使用しています。  
レーザー光をのぞきこんだり、目にあてたり  
しないで下さい。  
レーザーはクラス2です。




## 電源立上げ

**MEAS** キーを押して立上げます。  
一度、キーをはなして下さい。

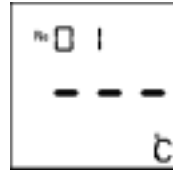

## 測定

**MEAS** キーを再度押すと測定を  
開始します。  
測定中はレーザーマカが点滅します  
ので測定対象物にマカを合わせ  
てお使い下さい。

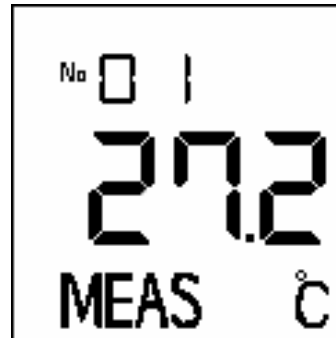

## 測定値の確認(ホールド状態)

**MEAS** キーを離すと測定が  
終了し、測定値がホールドされます。  
(この時 表示は点滅し、レーザーは  
消えます)



## 電源を切る


約 30 秒間キー操作を行なわない  
場合、電源が自動的に切れます。

## 距離と測定径

距離と測定径の関係は下図の通りです。

距離が離れるに従って大きな測定面積が必要です、又指示値は測定面積の平均温度となります。

レーザーは測定径の中心を示しております。

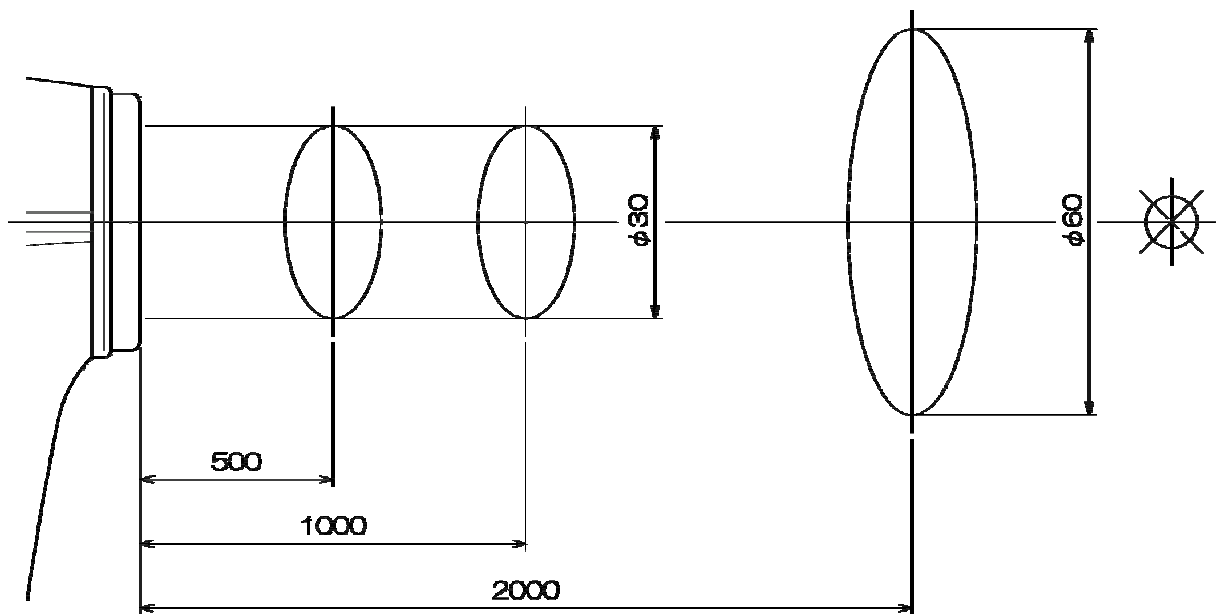

距離 ( m )	0 . 5	1 . 0	2 . 0
測定径 ( mm )	3 0	3 0	6 0

### 注記

測定距離が長くなっても測定は可能ですが、赤外線を吸収又はしゃ断するものがあると指示に影響を与えます。

(ex) ほこり、水蒸気 等

上記の測定径は 90%以上のエネルギーが捕捉できる面積で定義しています。実際の測定では視野欠けが生じないように、少し大き目の測定径を準備下さい。

## データのメモリ

### メモリ操作


#### メモリデータの確定

測定操作の後 **MEAS** キーを離すと測定値が点滅します。




#### メモリ動作

**ENT** キーを押すと時計表示します。そのまま約 1s 間押し続けるとブザーが鳴ります。

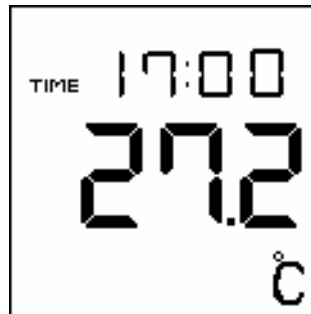

表示が連続点灯に切り替わります。これでメモリ完了です。

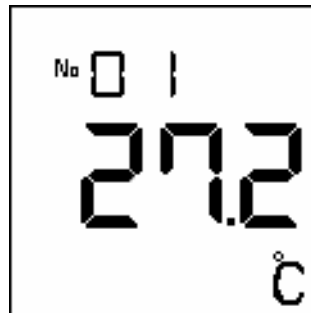

メモリは最大 150 個まで可能です。

#### 注記

測定値の点滅はメモリ前（メモリ可能）データをあらわしております。

測定値の点灯はメモリされているデータをあらわしております。

メモリは点滅している測定値のみに可能です。それ以外は **ENT** キーを押してもメモリはできません。

ブザーが鳴る前に **ENT** キーを離した場合はメモリされません。

メモリデータは電池を外しても消えません。

# データのメモリ


## メモリデータの確認



### メモリ確認モードへ

ホールド状態から **MODE** キーを押したまま キーを押すとメモリ確認モードへ入ります。

**MODE** キーを  
押した状態

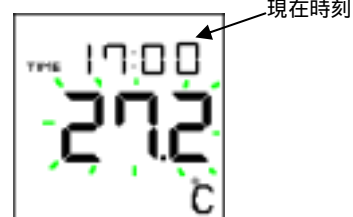


### 確認操作

**MODE** キーを押したままの状態では キーを操作してメモリの確認を行います。


キーで過去のメモリデータを呼び出します。先頭メモリが呼び出された後さらに キーを押すとブザーで知らせます。

キーで逆方向にメモリを呼び出します。最新メモリに戻った後さらに キーを押すとブザーで知らせます。

**MODE** キー押しながら

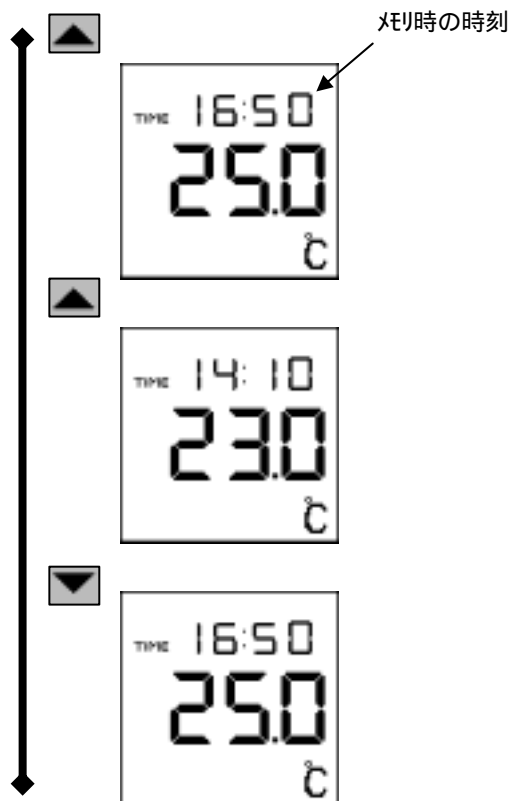

**MODE** キーを離すとホールド状態に戻ります。

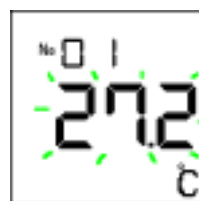

### 注記

メモリデータがない場合は [ - - - ] 表示となります。

# グループ 変更


IR - TAP の特長としてメモリ空間を自由に分割（グループ 設定）することが可能で、最大 15 グループ まで分割できます。

各グループ ごとに 設定（警報・放射率）及び 確認（メモリ演算確認）ができます。お客様での測定データの商品別管理、ロット別管理、エリア（場所）別管理等 様々な用途にご使用下さい。

## グループ の変更

ホールド 状態から

▼ ▲ キーを押すとグループ の変更ができます。

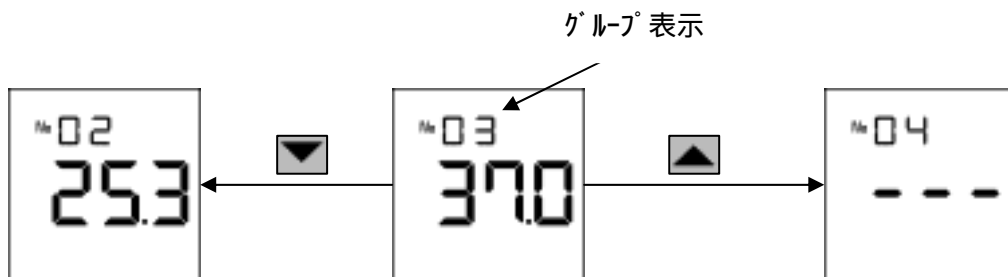

### 注記

グループ を変更した際、メモリデータがない場合は [ - - - ] 表示となり、メモリデータがある場合 最後にメモリされたデータを表示します。

## 設定 できること

グループ ごとに 上限警報値 下限警報値  
放射率  
メモリデータの演算確認（最大 最小 最大差 平均値）


さらに別売の解析ソフトにより各グループ に対して名称設定（タグ）が可能です。尚、設定の詳細は設定の項（12 ページ以降）を参照して下さい。

# ファンクションモードへの入り方

ファンクションモードとは


IR - TAP は次に示す様々な設定機能を持っております。ファンクションモードとは必要な機能を選択するためのモードです。

(ファンクションモードの構成)

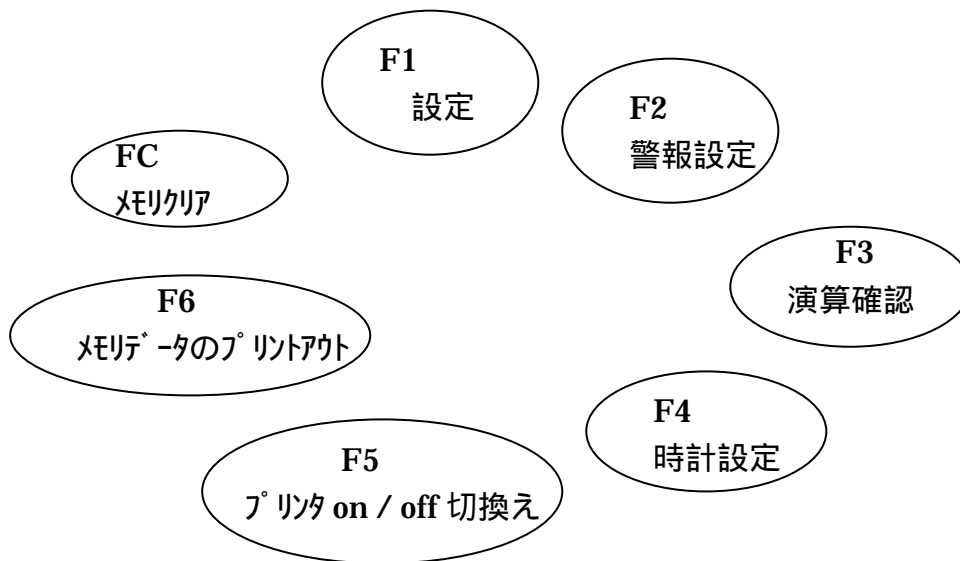


ファンクションモードへの入り方と機能選択

ホールド状態から **MODE** キーを押したまま **ENT** キーを押して下さい。  
ファンクションモードに入ります。

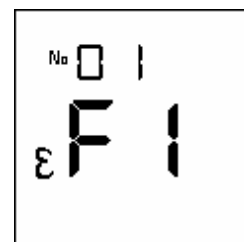


**▲** **▼** キーを押して必要な機能を選び出します。

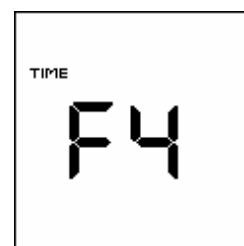

(例) 時計設定 **▲** キー 3 回押す

**MODE** キーにより機能設定に入ります。  
「F4：時計設定」は「5 ページ 日付と時刻の設定」を参照下さい。

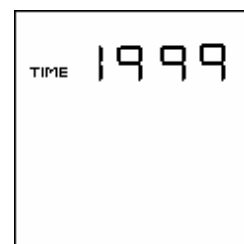


## (放射率) 設定



各グループごとの放射率の設定ができます。



### 入り方

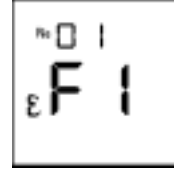ファンクションモード F1 の表示状態から  
**MODE** キーを押します。



### 放射率の変更

  キーにて数値を増減して  
変更します。

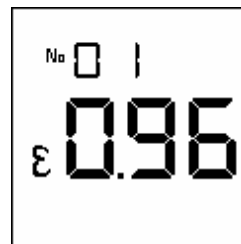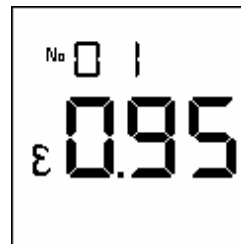

### 設定

設定完了時は **ENT** キーを押します。  
(同時にブザーが鳴ります)

設定をキャンセルする場合は **MEAS** キーを  
押せばホールド状態に戻ります。  
放射率の初期値は全グループとも 0.95 です。

**ENT** キー

設定完了




# 警報設定

測定温度が警報温度を超えた場合、警報としてブザーで知らせることができます。警報温度の設定は各グループごとに可能です。

## 入り方

ファンクションモード F2 の表示状態から


**MODE** キーを押します。

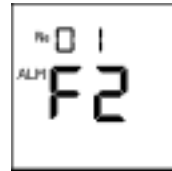

## 警報値の変更

▲ ▼ キーにより警報値を変更します。

又 **MODE** キーにより  
上限設定 下限設定  
が切り替わります。

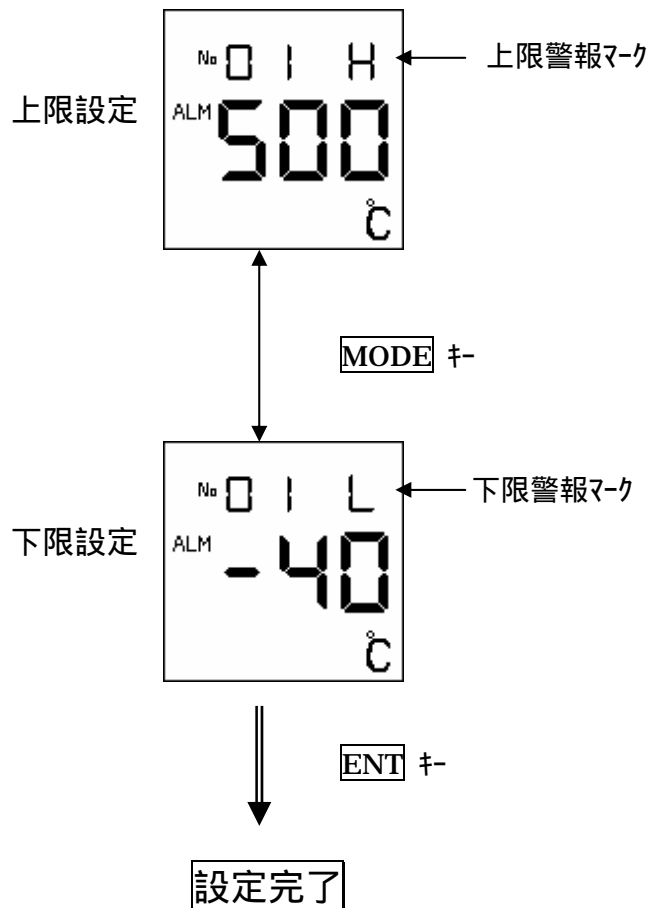

## 設定

**ENT** キーを押すと  
ブザーが鳴り設定完了です。

設定をキャンセルする場合は **MEAS** キーを押せばホールド状態に戻ります。

### 注記

上限設定より下限設定は高くないようになっています。

初期値は 全グループとも 上限警報値 500

下限警報値 - 40

# 演算確認

各グループごとのメリデータに対して

最大値

最小値


最大差 (最大 - 最小) の演算結果が確認できます。

平均値

## 入り方


ファンクションモード F3 の表示状態から

**MODE** キーを押します。

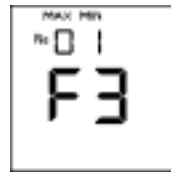

## 確認方法

**MODE** キーを押すごとに  
表示が変化します。

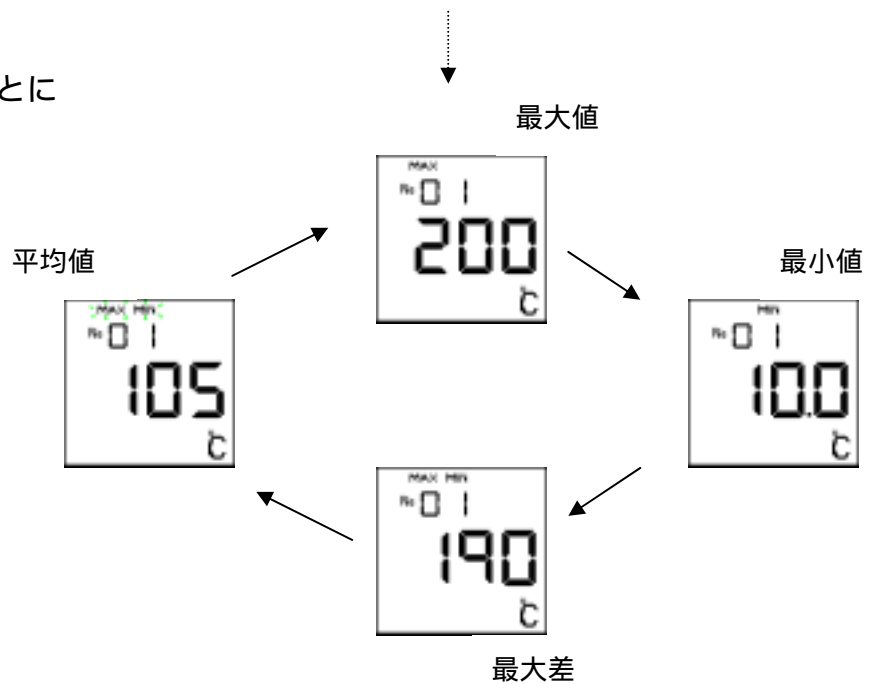

## 戻しかた

**MEAS** キーを押せばホールド状態に戻ります。

### 注記

メリデータがない場合はホールド画面に戻ります。

# メモリデータの消去

メモリデータの消去 各種設定の初期化を行います。

メモリクリアモードではメモリデータの消去を行います。

初期化モードではメモリデータの消去と下記設定値を工場出荷状態にします。

- ・放射率(0.95)
- ・警報設定値(上限値：500 下限値：-40 )
- ・レベルとタグ (オプション解析ソフト上の機能)

## 入り方

ファンクションモード FC の表示状態から

**MODE** キーを押します。

## 選択


**MODE** キーにて切り替わります。

## クリア動作

**ENT** キーを押し続けて下さい。


約5秒後にブザーが鳴り消去動作が完了します。

設定をキャンセルする場合 **MEAS** キーを押せば  
ホールド状態に戻ります。

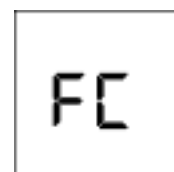


総メモリ数

メモリクリアモード

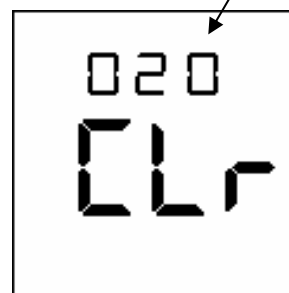

**MODE** キー

初期化モード

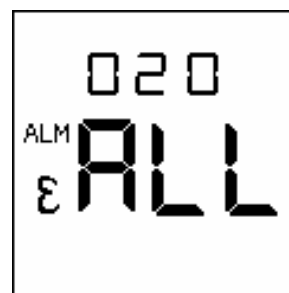

## 注記

全てのグループの内容が消去及び初期化されます。

## 専用プリンタ（オプション）

オプションである専用プリンタと接続し測定データのプリントアウトが可能です。

F5 F6 はプリンタを接続した時の設定用です。

F5 は測定操作毎に測定データをプリントアウトすることが可能です。

オプションの解析ソフトと合わせることでより使いやすいものになります。

プリントアウト例

```
Vegetables ←
1999/12/24 17:25
36.7 C
```

解析ソフトからグループごとに  
タグ設定ができる

F6 は全測定データのプリントアウトを行います。  
プリントアウト例

```
Label=Taro.Chino
Print 1999/12/15 17:00:32
No.01
Tag=Vegetables
Emissivity=0.95
Alarm(H)= 20.0 C
Alarm(L)= 10.0 C
Memory=3
1999/12/14 13:56 23.2 C
1999/12/14 15:32 18.4 C
1999/12/15 8:50 12.2 C
No.02
Tag=ウレケサ
Emissivity=0.95
Alarm(H)= 30.0 C
Alarm(L)= 5.0 C
Memory=5
1999/12/25 9:50 12.3 C
1999/12/25 10:53 15.0 C
⋮
```

### 注記

プリンタへの接続をしない場合はここに入らないで下さい。

万一入った場合でも **MEAS** キーを押せば、ホルト状態に戻ります。

## その他のオプション

### データ処理ソフト

IR - TAP のデータをパソコン処理するためにデータ処理ソフトを準備しております。  
またデータの呼び出しはもちろん 詳細設定をすばやく簡単に行います。  
又解析ソフト上から IR - TAP に対して本体名称(バル)とグループ名(タグ)の設定が行えます。これによりデータの管理や分類がしやすくなります。

### プリンタキャリングケース

IR - TAP 専用プリンタを収めるためのケースです。肩からかけるタイプで移動しながらの測定とプリンタ利用に便利です。

### 専用本体ケース

IR - TAP 専用のケースです。携帯に便利のようにベルトに付けて使います。

## オプション

内 容	形 式 ( 内 容 )	備 考
1 プリンタ 1 式	MP9100 (プリンタ本体、AC アダプタ、ロール紙 1 巻) 専用ケーブル	
2 プリンタキャリングケース		1 項用専用ケース
3 プリンタ用紙	MP9103 ( 10 巻 / 1 箱 )	1 項用専用ロール紙
4 データ処理ソフト	MP9010 ( CD1 枚 専用ケーブル )	
5 黒体テープ	( 放射率 0.94 200 × 220mm )	
6 専用本体ケース		

# 放射温度計とは

---

## 放射温度計とは

放射温度計は物体から放出される 赤外線放射をとらえて温度を測定するものです。従って 物体に接触させることなく温度の測定が可能です。

## 放射温度計の特徴

接触型温度計は温度計と測ろうとしているものが同じ温度になって初めて正確な温度が測れます。従ってある程度の測定時間が必要です。また、測定対象に応じてセンサを用意する必要があります。

一方、放射温度計の応答性は早く、高速な測定が可能です、IR TAP では約 1 秒で温度を測ることができます。

さらには 離れて温度を測定するため、危険で近づくことができない場所又は高温の場所などでも測定できます。又測定温度範囲が広いため、高温で今まで測れなかったものを測る事ができます。

このように放射温度計は高速かつ簡単に温度測定が可能であり、様々な用途に対応できます。

## 放射温度計の注意点

放射温度計は物体表面からの放射を測定するため、測定には一定面積が必要となります。( 8 ページ 参照 ) 必要面積が均一温度であれば正確な測定ができます。

もし測定面積の中で温度分布がある場合、指示する温度は測定面積の平均温度となってしまいます。測定に際しては十分広い均熱面を測定するか、測定径が測定対象にあった放射温度計を選択する必要があります。

物体の放射を決める要素として、温度のほかに 放射率 があります。

放射率は物体の材質と表面状態によって変るため、測定に際し注意する必要があります。

# 放射率とは

## 放射率

放射率( )は、物体からの熱放射の出方です。もっとも多く放射する物体の放射率は1で黒体と呼びます。自らは全く放射せず周囲からの熱放射を完全に反射する物体の放射率は0で鏡面体と呼びます。一般の物体の放射率は0と1の間にあります。同一物質でも表面が粗ければ放射率は高くなります。

## 測定対象物の放射率の目安

測定対象物	放射率	測定対象物	放射率
水・氷	0.98	布・繊維(色付)	0.95
土	0.92 ~ 0.96	皮・毛布	0.96
コンクリート(湿)	0.96 ~ 0.98	人体の皮膚	0.99
コンクリート(乾)	0.91 ~ 0.95	野菜・果物	0.98
セラミック	0.85 ~ 0.95	パン・菓子の生地	0.98
石・石綿	0.92	肉類	0.98
プラスチック	0.90 ~ 0.95	酸化銅	0.5 ~ 0.6
ゴム(黒色)	0.95	酸化鉄	0.7 ~ 0.8
木材	0.98	ペイント面	0.8
紙	0.92	タイル	0.8

放射率は次の方法で簡易測定が可能です。

## 黒体テープによる目安

粘着テープを貼ることができる測定対象物体の場合は、黒体テープ(放射率0.94)を貼り付けて、放射率0.94に設定して測定して下さい。

次に、テープを貼らないで放射率を変えて、同じ温度になるようにします。

その時の放射率が、測定対象の放射率の目安となります。

## 接触型温度計による放射率測定

最初に接触型温度計により物体表面温度を測定します。

次に放射温度計により測定し、同じ温度になるように放射率を変えていきます。

その時の放射率が、測定対象の放射率の目安となります。

# お手入れ

---

## 本体

柔らかい布で乾拭きして下さい。

汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いて下さい。



### 注意

シンナー、ベンジン、アルコール等の化学薬品を使用すると表面が侵され、測定マドから所定のエネルギーが入らなくなったり、表面にクラックが入る場合等があります。透明の表示マドがくもる原因になりますので、使用しないで下さい。

## 測定マド

測定マドのほこり、汚れ、キズは測定に誤差を生じます。汚れている時は、カメラやレンズ拭き用の柔らかい布で取り除いて下さい。

取れない汚れは脱脂綿に水で薄めた中性洗剤を少量含ませて軽く拭いて下さい。



### 警告

測定マドを万が一割ってしまった場合は、割れた箇所及び破片を決して触らないで下さい。割れた破片は大変鋭利で危険ですからキャップを付けてすぐ修理に出して下さい。さらに破片が散乱した場合は、ガムテープ等で貼り付けて取るか又は掃除機で吸い取るなどして下さい。



## 故障と思った時

症状	原因	対策
表示が出ない	電池切れ、又は 入れ間違い	電池を交換、又は正しく入れ直して下さい
レーザ光が出ない、弱い	電池電圧が低下 している	電池を交換して下さい
測定値がおかしい	キャップを外して いない	キャップを外しているか確認下さい
	測定マトが汚れて いる	測定マトの清掃をして下さい
	近くに高温物体 等があり熱を受けている	遮へい板等で熱源を遮断して下さい
	放射率があっ ていない	放射率が不明な場合は放射率表を参照下さい また、接触式温度計で一旦温度を測定しこの温 度に一致するように放射率を合わせて下さい
	測定の対象面積 が小さすぎる	対象の大きさを確認して、できるだけ対象に近 づけて測定して下さい
測定値が安定 しない	本体が急激な温 度変化を受けて いる	しばらく放置して本体の温度を安定させてから 測定して下さい
測定値が [ ] を表示	測定温度範囲外 ( - 40 ~ 500 )	測定対象物を確認して下さい
データのメモリが できない	キーの操作時間が 短い	1 秒以上押して下さい
	メモリ数が 150 を 超えている	メモリ消去を行って下さい
最大値等の演 算値が出ない	メモリデータがない	データをメモリして下さい
データのプリント アウトができない	プリンタの設定が あっていない	プリンタ側の設定を確認修正して下さい
「？」マークの印 字が出る	ケーブルの差し込 み不足	本体の根本まで差し込んで下さい
	プリンタの電源が ON のままケー ブルに接続した	プリンタ側の電源スイッチを入れ直して下さい

# 仕 様

測定温度範囲 測定素子 測定径 測定精度  安定性	- 40 ~ 500 サーモパイル 30 / 1000mm (90%感度に要する測定径) 測定値の $\pm 1\% \pm 1\text{digit}$ 又は $\pm 2 \pm 1\text{digit}$ のどちらか大きい値 ( $25 \pm 2$ の雰囲気) 但し 0 ~ - 30 間は $\pm 3$ 、- 30 以下は $\pm 5$ $\pm 5$ at25 (室温雰囲気) 但し、EMC 試験環境条件下において (注)
表示分解能 表示周期 再現性 応答速度 測定位置確認	0.1 (但し - 20 以下及び 100 以上は 1 ) 約 0.25 秒 1 $\pm 1\text{digit}$ 以内 0.8 秒 (90%応答) レーザビーム (1 mW 以下 650nmJIS クラス 2 ) にて 中心点指示
オートパワーオフ 警報 放射率設定 表示部照明 使用温湿度 保存温度 電源 電池寿命 外形寸法 重さ	キー操作無しで約 30 秒後に電源オフ 上限警報 / 下限警報 0.3 ~ 1.9 バックライト点灯 温度 0 ~ 50 湿度 90%RH 以下 (結露なきこと) - 20 ~ 55 (結露なきこと) 別加単 3 乾電池 2 本 連続使用で 30 時間 W92 x H155 x D44 約 220 g (電池含む)
データメモリ数 データグループ数 データ演算  通信出力  出力内容  設定内容	150 データ 最大 15 グループ メモリデータの最大値 最小値 最大差 平均値 演算はグループ単位で行う RS232C 調歩同期式 ポート 4800、スタートビット 1、データ長 8、ストップビット 1 レベル、出力時刻、グループ No、タグ、放射率、警報値 メモリ数、メモリ時刻、メモリデータ、 放射率 (0.30 ~ 1.90) 警報値 (上限値及び下限値: - 40 ~ 500 ) 但し下限値より上限値は大きくなければならない 時計設定 (データ処理ソフトより) レベル、タグ 半角英数・半角カナ 10 文字まで
付属品	別加単 3 乾電池 2 本、取扱説明書 1 部

(注)パソコン接続状態、専用プリンタ接続状態において、それぞれ CE マークの適合性を確認済み

## お問い合わせ先

---

### 商品についてのお問い合わせ先

## 株式会社チノー <http://www.chino.co.jp>

本 社 東京都板橋区熊野町 32 - 8 TEL : 03 - 3956 - 2111  
民生機器事業部 TEL : 03 - 3956 - 2131

東京支店 東京都板橋区熊野町 32 - 8 TEL : 03 - 3956 - 2205

北部支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 - 81 (日本生命大宮 アネックス)  
TEL : 048 - 643 - 4641

大阪支店 大阪府吹田市江坂町 1 - 23 - 101 (大同生命江坂ビル)  
TEL : 06 - 6385 - 7031

名古屋支店 愛知県名古屋市中村区那古野 1 - 47 - 1  
(名古屋国際センタービル 24F)  
TEL : 052 - 581 - 7595

### 技術的なお問い合わせ先

## 株式会社山形チノー (製造元)

<http://www.yamagata-chino.co.jp>

山形県天童市大字乱川 1515 TEL : 023 - 654 - 9713  
FAX : 023 - 652 - 0171

---

## 保証書

型名	IR - TAP		
お買い上げ日	平成	年	月 日
保証期間	お買い上げ日より1ヶ年		
お客様	お名前	カガナ 様	
	ご住所	〒	
販売店名	電話	( )	
	住所	〒	
	店名		
株式会社チノー 民生機器事業部 〒173 - 0025 東京都板橋区熊野町 32 - 8 電話 03 - 3956 - 2131			

### 保証規定

- お客様の取扱説明書・本体貼付パネルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料で修理させていただきます。なお故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理の必要が生じた場合は、商品に本書を添えてお買い上げ店または弊社民生機器事業部へご持参またはご郵送下さい。なおご持参・ご郵送の際の費用はお客様のご負担とさせていただきますが、お返す商品の郵送費用は弊社負担とさせていただきます。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、およびその他天災地災による故障および損傷
  - ご使用中および保管中に生じた傷など外観上の変化
  - 消耗品（電池）の交換
- 本書は日本国内においてのみ有効です  
**This warranty is valid only in Japan**